

Κορωπί, 12/ 10/ 2018

Ύστερα από εκτεταμένο έλεγχο όπως βλέπετε και στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες διαπιστώσαμε ότι το σκάφος σας έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές στην γάστρα (τα βρεχάμενα μέρη του σκάφους κάτω από την κουβέρτα) με αποτέλεσμα την ολική πλημύρα στο εσωτερικό του σκάφους που απέφερε το σάπισμα όλων των ξύλινων μερών της γάστρας η οποία αποτελεί και την κεντρική δομή του σκάφους . Ύστερα από μέτρηση με υγρασία άνω του 40% και με εμφανή σημάδια όσμωσης κρίνουμε το πάτωμα ακατάλληλο για οποιαδήποτε επισκευή . Επίσης το ντεπόζιτου καυσίμων είναι μη υδατοστεγές και ακατάλληλο για χρήση.
Έγιναν τα εξής:

- 1)ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΩΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΜΒΟΥ
- 2)ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΩΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΜΒΟΥ
- 3) ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ.
- 3) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
- 4) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
- 5) ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΗΣΕΙ
- 6) ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ
- 7) ΞΗΛΩΜΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
- 8) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
- 9) ΞΗΛΩΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 10) ΒΑΨΙΜΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
- 11) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
- 12) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ
- 13)ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
- 14) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΕΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
- 15) ΤΡΙΨΙΜΟ ΓΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΡΑΒΓΙΑΣ
- 16) ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
- 17)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- 18) ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
- 19) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΡΕΥΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
- 20) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ

- 21) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 22) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- 23) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΕΝΤΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
- 24) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ
- 25) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ
- 26) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΦΑΝΟΥ
- 27) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΒΑΤΗ
- 28) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ
- 29) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΚΕΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
- 30) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
- 31) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΟΤΕΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- 32) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- 33) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ
- 34) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- 35) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- 36) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
- 37) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΝΙΕΚΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 38) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
- 39) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 40) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
- 41) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΝΕΡΟ
- 42) ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΝΕΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΡΟΥ
- 43) ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΝΕΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- 44) ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
- 45) ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 30 - ΚΟΡΩΠΙ, Τ.Κ. 194 00
ΤΗΛ. - FAX 210 6622022
Α.Φ.Μ. 022501420 - Δ.Π.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ